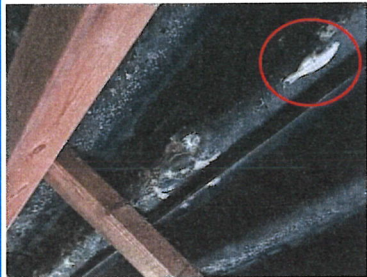


TILSTANDSREGISTRERING

Sct. Jørgens Kollegium

K = Kategorier (UN). Undersøges nærmere (A). Oprettende (skal) (B). Afhjælpende (bør) (C). Forebyggende (kan)

Bygningsdel	Materiale	Tilstand	Aktivitet	udføres 1. gang	Pris ekskl. moms	K
01 Tag  	Underside tagplader/overside isolering:	Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at B6 bølgeplader fremstår nedslidte og porøse. Der kunne lokaliseres flere plader med smuldrende undersider som medvrker til utætheder. På overside af isoleringen kunne man se rester fra eksisterende tagbelægning som var smuldret væk. Tilstanden bære tydelige præg af delvist tætnet skader med fuge eller lign. samt delvist udskiftet plader. Isoleringens oversider fremstod tør ved besigtigelsen. Den røde cirkel anviser tætning med fugemasse	Gennemhullet tagplader samt tagplader som er tætnet med fugemasse skal udskiftes til nye tagplader. Bygningsejer bør overveje en komplet udskiftning af eksisterende tagbelægning, da tagplader vurderes at være udtjente	2025	ca pr/m ² 800 kr	A